Allgemeine Angaben zum Typ

Charakterisierung

Einzugsgebietsgröße	100-1.000 km²
Talform	häufig gefällereiche Engtäler mit schmaler Talsohle sowie Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor; häufig gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle; selten gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden oder ohne erkennbare Talform
Morphologischer Typ	S_g: Sohlenkerbtalgewässer, grobmaterialreich M_g: Mäandertalgewässer, grobmaterialreich A_g: Mulden- und Auetalgewässer, grobmaterialreich OT_g: Gewässer ohne Tal, grobmaterialreich GuE: Grobsediment geprägte, unverzweigte Gewässer im Engtal GuS: Grobsediment geprägte, unverzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal GnE: Grobsediment geprägte, verzweigte Gewässer im Engtal GnS: Grobsediment geprägte, verzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal
Auentyp, EZG > 1.000 km²	nicht relevant

Anzahl der OWKs des Typs in den Bundesländern und in Deutschland

BB	BE	BW	BY	НВ	HE	НН	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	DE
		31	40		30			7	57	41		9	45		3	263

Literatur (Auswahl)

LANUV NRW (2023, 2015), LAWA (2019a, b), LUA NRW (2001) "Schottergeprägter Fluss des Grundgebirges", MUNLV NRW (2006), Pottgiesser (2018)

Gewässerentwicklungskorridor

;	Sehr guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	100 %

Berechneter Entwicklungskorridor*

Potenziell natürliche Gewässerbettbreite	typisch: 14-29 m, Median: 20 m
Entwicklungskorridorbreite	typisch: 100-210 m, Median: 150 m

^{*} Übersicht über Spannweiten des typspezifischen Entwicklungskorridors im sehr guten Zustand (angepasste, bundesweite Berechnung auf Basis LAWA 2019c)

Faustformel zur Abschätzung des Entwicklungskorridors*

Potenziell natürliche Sohlbreite	Ausbausohlbreite x 5
Minimaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 3
Maximaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 10

^{*} Die **Faustformel** (siehe auch MUNLV NRW 2010) zur Abschätzung der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreiten dient als erste Orientierung. Sofern bereits konkrete Werte zur potenziell natürlichen Sohlbreite eines Gewässers vorliegen (Abfrage bei den zuständigen Behörden), sollten diese herangezogen werden. Insbesondere in Tieflandgewässern ist die Sohle im ausgebauten Zustand teilweise breiter als die potenziell natürlichen Sohlbreite. In solchen Fällen ist die potenziell natürliche Sohlbreite individuell zu ermitteln. Für die **genaue Berechnun**g der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreite steht das LAWA-Verfahren zur Ermittlung des "Typspezifischen Flächenbedarfs für die Entwicklung von Fließgewässern" (LAWA 2019c) zur Verfügung.

	Guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg					
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens bis maximal 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands				

Mindestanforderung an einen Durchgangsstrahlweg						
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens					

Sehr guter ökologischer Zustand





Bröl (NW), Foto: Planungsbüro Koenzen

Die silikatischen, fein- bis grobmaterialreichen Mittelgebirgsflüsse verlaufen gestreckt bis (strak) mäandrierend mit Nebengerinnen. Bei geringem Talbodengefälle und in Engtälern können auch unverzweigte Abschnitte vorkommen.

Die Sohle besteht überwiegend aus dynamischem Schotter, Steinen und Kies. Untergeordnet kommen Fels und organische Substrate vor. Sand und Lehm tritt verstärkt in strömungsberuhigten Bereichen auf. Der Totholzanteil am Sohlsubstrat liegt bei 5 bis 10 %. Der Fluss weist zudem eine große bis sehr große Deckung mit Makrophyten auf.

Im Längsprofil ist der Wechsel von flachen Schnellen (Riffles) und tieferen Stillen (Pools) deutlich ausgeprägt. Die Ufer sind sehr dynamisch, sie verändern ihre Gestalt bei jedem Hochwasser. So gibt es Felsprallhänge neben lehmigen Steilufern, typische Prall- und Gleithänge sowie häufig große vegetationslose Schotter- und Kiesbänke.

Die Ufer werden von Erlen, Eichen und Ulmen sowie kleinräumig auch von Weiden eingenommen. Hinzu kommen offene Flächen mit Röhrichten, Pionier- und Hochstaudenfluren.

Eine sehr große Abflussdynamik und extreme Abflussereignisse verursachen Laufverlagerungen, wodurch sich häufig Nebengerinne, Inseln und Altwasser bilden. Die Auen beinhalten daher eine große Formenvielfalt, die vor allem von der Intensität und Häufigkeit der Überflutungen und dem Grundwasserstand abhängt.

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

	Parameter	Ausprägung*
	Laufkrümmung	gestreckt (1); mäandrierend bis stark mäandrierend (2, 3)
, un	Krümmungserosion	vereinzelt schwach bis häufig schwach
 ← ⊤	Längsbänke	viele (ausgedehnte Schotter- und Kiesbänke)
֓֞֞֝֞֞֟֞֝֟֞֓֓֟֝֟֓֓֓֟֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֟ <u>֟</u>	Laufstrukturen	viele (Verklausungen, Aufweitungen und Verengungen, Sturzbäume, Inseln)
<u> </u>	Lauftyp	nebengerinnereich (1, 2); bei sehr schmalem Talboden oder geringem Gefälle unverzweigt (1, 3)
	Quer- und Sonderbauwerke	keine
	Kreuzungsbauwerk:	kaina
 ≡	Länge und Sediment	keine
pro	Rückstau	kein
Längsprofil	Querbänke	viele (Wechsel von Schnellen und Stillen); auf blockgeprägten Abschnitten viele Querriegel und Diagonalbänke (1); überwiegend langgestreckte Riffel)
	Strömungsdiversität	groß bis sehr groß (v. a. schnell und turbulent, kleinräumig große Strömungsdiversität)
	Tiefenvarianz	groß bis sehr groß (regelmäßige Abfolge von Schnellen und Stillen)
	Ausleitungsstrecke	keine
	Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: plattig bis kantengerundete Steine und Schotter dominieren, daneben viele Kiese; in strömungsberuhigten Zonen Feinsedimente (Sand, Lehm); Totholz, Laub, z.T. Fels
	Substratdiversität	sehr groß
	Sohlverbau	kein
	Sohlstrukturen	viele (regelmäßige Abfolge von Schnellen und Stillen, Kolke, Kehrwasser)
<u>ה</u>	Sohlbelastungen	keine
	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	< 10 % in durchströmten Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant
l ide	Grobsedimentanteil	dominant
ŭ	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	dynamisch: sehr groß, lagestabil: gering
	Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	mäßig > 5-10 %
	Makrophyten (Deckung)	groß bis sehr groß, Wassermoose, Hahnenfuß- und Wassersterngewächse
	Tiefenerosion, Sohlerosion	keine
	Profiltyp	Naturprofil: innerhalb des Hochflutbettes kleinräumig gegliedertes, flaches Profil mit starker Verzahnung (1); extrem flaches Profil mit mindestens zwei Niedrigwasserrinnen und ausgedehnte Bankstrukturen (2); flach bis mäßig tiefes gegen den unteren Talboden abgegrenztes Profil (3)
l or	Profiltiefe	zumeist sehr flach, sonst flach (1, 2, 3)
Querprofil	Breitenerosion	keine
g	Breitenvarianz	sehr groß
	Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine
	Uferbewuchs	Erlen-Auwald, Stieleichen-Hainbuchenwald, Stieleichen-Ulmenwälder; kleinflächig Weiden, Rohrglanzgras-Röhricht, Flutrasen, Pioniere, Hochstaudenfluren u. a.
ţţ	Uferverbau	kein
Uferstruktur	Uferstrukturen	viele (ausgedehnte Schotter- und Kiesbänke, stellenweise Felsprallhänge und -ufer); (flache, start gegliederte Uferlinien mit zahlreichen Gehölzen und Inseln (1); steile Böschungen und flache Uferbänke (2); steile vegetationsfreie Uferbänke/-abbrüche, Prall- und Gleithänge (3)
)	Uferbelastungen	keine
	Beschattung	halbschattig > 25-50 %
Gewässerumfeld	Flächennutzung	niedrige Aue: Erlen-Auwald, in dauernassen Bereichen bruchwaldartig; höhere Aue: Erlen-Escher Auwald und Stieleichen-Hainbuchenwald; wärmebegünstigte Standorte mit Stieleichen- Ulmenwäldern und stellenweise Weiden; kleinflächig Rohrglanzgras-Röhricht, Rieder, Pionier- und Hochstaudenfluren, Quellfluren sowie Wasserpflanzen, Röhrichte, Pionier u. a. der Stillgewässer
SSe	Uferstreifen	mindestens > 20 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation
wä	Umfeldbelastungen	keine
g	Umfeldstrukturen	wenige (1) (feuchte oder quellige Randsenken, höherer Talboden weniger strukturiert oder mit Rinnen durchzogen) bis viele (2, 3) (Rinnensysteme, Altwässer verschiedener Verlandungsstadier

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)


^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle, 1 = gefällereiche Engtäler, Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor 2 = gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle, 3 = gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung						
	Organismen							
Durch- gängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine Beeinträchtigung						
Durch- ängigke	laterale Passierbarkeit	keine Beeinträchtigung						
gä	Sedimente							
	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert						
	Veränderungen/Nutzungen in	n Einzugsgebiet						
	Hydrologisch relevante Landnutzung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; sehr hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Sklerophytenvegetation, Wald-Strauch-Übergangsstadien, Wälder, Offene Flächen ohne oder mit geringer Vegetation, Feuchtflächen, Wasserflächen)						
	Landentwässerung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes						
	Wasserentnahmen							
	Entnahme Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht unterschritten						
	Einstaubewässerung	keine Einstaubewässerung oder nur sehr geringfügiger Anteil						
	Entnahme Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
	Wassereinleitungen							
Wasserhaushalt	Einleitung in Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine Veränderung der hydrodynamischen Belastung						
rhaı	Einleitung ins Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
SSe	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer							
Wa	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
	Verbindung zum Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser						
	Retentionswirkung von Stauanlagen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht unterschritten						
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	keine Stauanlagen oder räumlich nur sehr geringfügige Auswirkung						
	Auenveränderungen							
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	kein oder nur sehr geringfügiger Verlust an rezenter Auenfläche						
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens						
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen						

Sehr guter ökologischer Zustand

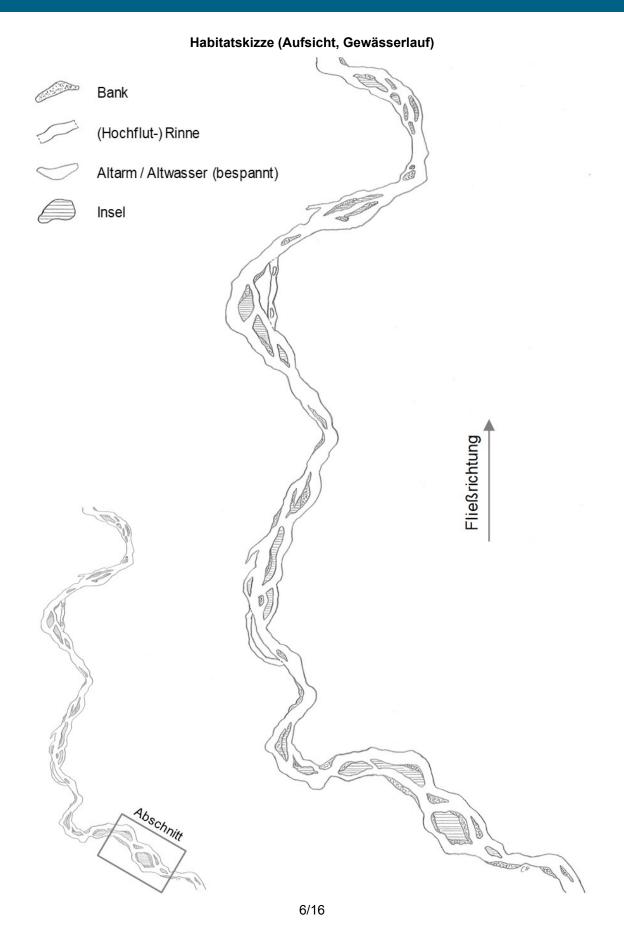


Sehr guter ökologischer Zustand


Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene) 0 0 0 0 0 0 Makrophyten - flutende Arten Steine Makrophyten - Stillwasserarten Schotter / Kies (überwiegend dynamisch) Großlaichkräuter, Röhrichte Schotter / Kies (überwiegend lagestabil) Lebensraumtypische Gehölze (Stamm) Schotter / Kies (nicht überspült) Hochflutrinne Sand / Schluff / Ton Altarm / Altwasser Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus) Insel Totholz Strömung

Wurzelballen

Sehr guter ökologischer Zustand

Substratverteilung (Detailausschnitt)

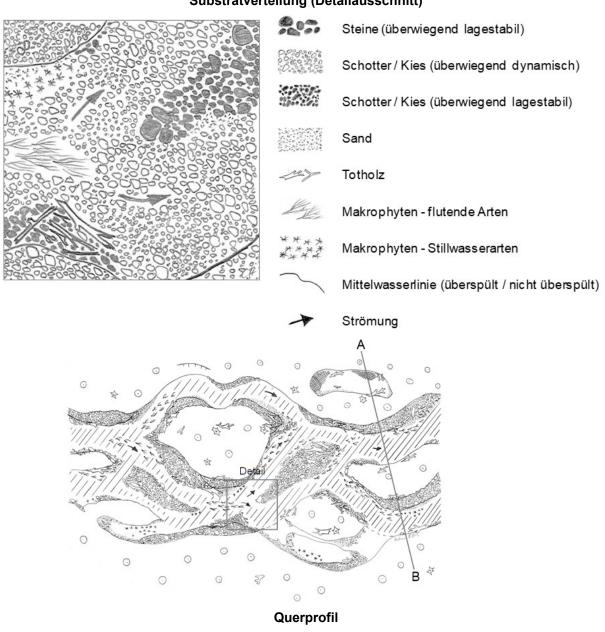

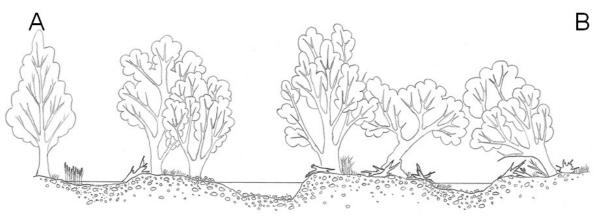

Guter ökologischer Zustand

Kurzbeschreibung

Im guten ökologischen Zustand weisen die grobmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsflüsse überwiegend einen gestreckten bis geschwungenen Lauf mit Nebengerinnen auf (in Engtälern und in gefällearmen Sohlentälern auch ohne Nebengerinne).

Die Sohle besteht überwiegend aus dynamischem Grobmaterial wie Schotter, Steinen und Kies. Untergeordnet gibt es Feinsubstrate. Der Totholzanteil am Sohlsubstrat beträgt 2 bis 5 %. Die Sohle lässt eine große bis sehr große Deckung mit Makrophyten erkennen.

Insgesamt ist die Sohle vielfältig strukturiert und weist eine hohe Substratdiversität auf. Es gibt wenige bis mehrere Lauf- und Uferstrukturen bei mäßiger Tiefen- und Breitenvarianz. Es finden sich häufig die für diesen Gewässertyp charakteristischen vegetationsfreien Mitten- und Uferbänke.

Es treten höchstens geringe Sohl- und Uferbelastungen auf. Bauwerke und andere Veränderungen im und am Gewässer beeinträchtigen den Geschiebehaushalt sowie die longitudinale und laterale Durchgängigkeit für die aquatischen Lebensgemeinschaften gar nicht oder nur geringfügig.

Die Ufer werden von einem Uferstreifen mit lebensraumtypischen Gehölzen begleitet und teilweise beschattet. Die überwiegend von Hochflutrinnen und Altgewässern geprägte Aue wird regelmäßig überflutet.

Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

	Parameter	Ausprägung*
	Laufkrümmung	gestreckt bis geschwunge
ng	Krümmungserosion	vereinzelt bis häufig stark
Lauf- entwicklung	Längsbänke	wenige bis mehrere
	Laufstrukturen	wenige bis mehrere
	Lauftyp	überwiegend mit Nebengerinnen (1, 2), nur bei sehr schmalem Talboden oder geringem Gefälle unverzweigt (1, 3)
	Quer- und Sonderbauwerke	keine strukturell schädlichen
Jiji	Kreuzungsbauwerk: Länge und Sediment	keine strukturell schädlichen
Längsprofil	Rückstau	kein
ngs	Querbänke	wenige bis mehrere
Ľ.	Strömungsdiversität	mäßig
	Tiefenvarianz	mäßig
	Ausleitungsstrecke	keine
	Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: es dominieren Steine und Schotter, stellenweise Kiese; feinere Sediment hauptsächlich in strömungsarmen Bereichen
	Substratdiversität	groß bis mäßig
	Sohlverbau	kein
	Sohlstrukturen	wenige bis mehrere
5	Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**
Sohlstruktur	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	< 10 % in durchströmten, grobmaterialreichen Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant
o Pi	Grobsedimentanteil	dominant
Š	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	dynamischer Anteil groß bis sehr groß
	Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	gering > 2-5 %
	Makrophyten (Deckung)	groß bis sehr groß, Wassermoose, Hahnenfuß- und Wassersterngewächse
	Tiefenerosion, Sohlerosion	max. schwach
	Profiltyp	sehr flaches bis maximal mäßig tiefes Querprofil, gut strukturiertes Hochflutbett, annäherndes Naturprofil, mindestens Erosionsprofil
ofii	Profiltiefe	mäßig tief
Querprofil	Breitenerosion	schwach
ð	Breitenvarianz	groß bis mäßig
	Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)
Uferstruktur	Uferbewuchs	durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypischem Wald/lebensraumtypischen Biotopen (z. B Stieleichen-Hainbuchenwald, Erlen-Auwald, Stieleichen-Ulmenwäldern, Weiden, Pionier- und Hochstaudenfluren)
	Uferverbau	kein
ers	Uferstrukturen	wenige bis mehrere
	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk
	Beschattung	halbschattig > 25-50 %
a	Flächennutzung	überwiegend lebensraumtypischer Wald/auentyp. Biotope/Brache/Sukzession
Gewässe r-umfeld	Uferstreifen	mindestens 5-20 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation
ewa umf	Umfeldbelastungen	keine
Q I	Umfeldstrukturen	wenige bis mehrere (Altwässer, Hochflutrinnen, Randsenken; Engtäler auch ohne Auengewässer
	J.III SIGOLI GIRLGI GIT	world by the mornior of the account morning in the facility of

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen QK (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)

^{**} nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten

* Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle

1 = gefällereiche Engäler, Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor

^{2 =} gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle

^{3 =} gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden


Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung					
	Organismen						
Durchgängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden					
yänç	laterale Passierbarkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung					
rchç	Sedimente						
Δ	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden					
	Veränderungen/Nutzungen in	n Einzugsgebiet					
	Hydrologisch relevante Landnutzung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; mittlerer bis hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Natürliches Grünland, Heiden und Moorheiden)					
	Landentwässerung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes					
	Wasserentnahmen						
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten					
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken					
	Entnahme Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge leicht verringerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik)					
	Wassereinleitungen						
alt	Einleitung in Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung					
Wasserhaushalt	Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses					
sser	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer						
N N	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens					
	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser					
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten					
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen					
	Auenveränderungen						
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	geringer Verlust an rezenter Auenfläche					
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens					
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	geringe Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen					

Guter ökologischer Zustand

Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene)

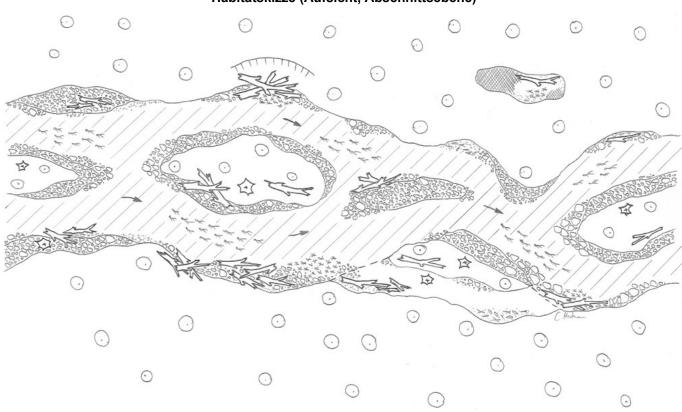

0000

Steine



Schotter / Kies (überwiegend dynamisch)



Schotter / Kies (überwiegend lagestabil)



Schotter / Kies (nicht überspült)



Sand / Schluff / Ton



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus)



Totholz



Wurzelballen



Makrophyten - flutende Arten



Makrophyten - Stillwasserarten



Großlaichkräuter, Röhrichte



Lebensraumtypische Gehölze (Stamm)



Hochflutrinne



Altarm / Altwasser



Insel



Strömung

Guter ökologischer Zustand

Mindestanforderung an einen OWK zur Zielerreichung


Grundvoraussetzung ist, dass die biozönotisch besonders relevanten Strukturparameter (blau markierte Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten in der Tabelle "**Charakterisierung Morphologie**") die typspezifischen Anforderungen an die hydromorphologische Qualität erfüllen, so dass sich ein guter ökologischer Zustand einstellen kann.

Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, dann reicht zur hydromorphologischen Zielerreichung ein Mittelwert der Strukturklasse 3 (= Indexspanne 2,7-3,5) der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper aus (= gewässerstruktureller Orientierungswert "3").

Alternativ kann der Mittelwert der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper der Klasse 4 (= Indexspanne: 3,6 – 4,4) entsprechen, wenn zusätzlich weitere Bedingungen erfüllt sind (= gewässerstruktureller Orientierungswert "4PLUS"):

Das Kreisdiagramm zeigt die Anforderungen an die **Verteilung der Gewässerstrukturklassen** zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes auf Ebene eines Oberflächenwasserkörpers unter Berücksichtigung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts mit den Funktionselementen Strahlursprung, Aufwertungsstrahlweg und Durchgangsstrahlweg (LANUV NRW 2011).

Bei den Angaben zur Verteilung der Strukturklassen 1 und 2, die einen sehr guten ökologischen Zustand charakterisieren, sowie den Strukturklassen 3 und 4, die einen guten ökologischen Zustand (siehe oben) charakterisieren, handelt es sich um Mindestanforderungen. Bei den Strukturklassen 5, 6 und 7 handelt es sich um maximal tolerierbare Streckenanteile.

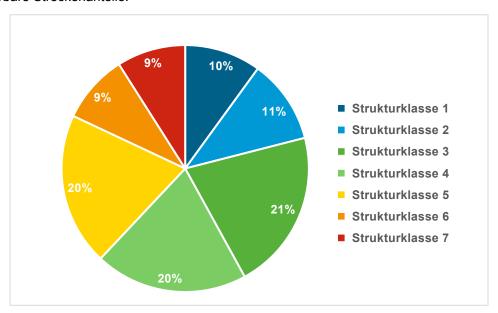

Neben der Anforderung der Verteilung der Strukturklassen gemäß Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts sind auch die **Mindest- bzw. Maximallängen** der jeweiligen Funktionselemente und deren **räumliche Verteilung**, wie im Begleittext zu den Steckbriefen beschrieben, in einem OWK zur Zielerreichung einzuhalten (LANUV NRW 2011).

Die Tabellen zur "Charakterisierung von Durchgängigkeit und Wasserhaushalt" enthalten ebenfalls Mindestanforderungen die zur Erreichung des guten ökologischen Zustands zu berücksichtigen sind.

Bei Beachtung der Anforderungen an die Gewässerstruktur, die Durchgängigkeit und den Wasserhaushalt können ein guter hydromorphologischer Zustand des Fließgewässerwasserkörpers hergestellt und die hydromorphologischen Randbedingungen für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands erfüllt werden.

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie

Parameter		Ausprägung*
	Laufkrümmung	gestreckt bis schwach geschwungen
	Lauftyp	überwiegend mit Nebengerinnen, unverzweigte Abschnitte kommen vor
	Quer- und Sonderbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit
בֿ	Rückstau	kein Rückstau
r	Querbänke	wenige
hlst	Strömungsdiversität	gering
So	Tiefenvarianz	gering
pun	Ausleitungsstrecke	keine
Längsprofil und Sohlstruktur	Sohlsubstrat	typspezifisch dominieren Steine und Schotter, stellenweise Kiese; feinere Sedimente hauptsächlich in strömungsarmen Bereichen
ings	Substratdiversität	gering
ung, Lż	Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt
ick	Sohlstrukturen	wenige
ī	Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**
Laufentwicklung,	Feinsedimentanteil	< 10 % in durchströmten, grobmaterialreichen Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant
	Grobsedimentanteil	dominant
	Totholz	gering > 2-5 %
	Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten
	Profiltyp	max. verfallendes Regelprofil
5	Breitenvarianz	gering
u S	Kreuzungsbauwerke	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)
ktur	Uferbewuchs	vorherrschend lebensraumtypische Gehölze (Galerie, Einzelgehölze)
rofil, Uferstruktu Gewässerumfeld	Uferverbau	kein bis untergeordnet (max. Böschungsrasen, Steinschüttung oder verfallender Verbau)
Jfer	Uferstrukturen	wenige
fil, L wäs	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk
rpro Ge	Beschattung	halbschattig > 25-50 %
Querprofil, Uferstruktur und Gewässerumfeld	Uferstreifen	mindestens 2-5 m breit bodenständiger Wald, wild wachsende Hecken oder Sträucher oder naturbelassene Vegetation
	Umfeldstrukturen	wenige

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle ** nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

Parameter		Ausprägung			
Durch- gängigkeit	longitudinale	keine oder nur geringe Beeinträchtigung,			
	Fischdurchgängigkeit	mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden			
	laterale Passierbarkeit	zumindest zeitweise nur gering beeinträchtigt			
	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden			
	Wasserentnahmen				
	Entnahme	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens;			
	Oberflächenwasser	ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten			
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken			
	Wassereinleitungen				
	Einleitung in	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens;			
	Oberflächenwasser	keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung			
nalt	Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses			
ausk	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer				
Wasserhaushalt	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens			
Na Ma	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser			
	Retentionswirkung von	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens;			
	Stauanlagen	ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten			
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen			
	Auenveränderungen				
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens			

Mindestanforderung an einen Durchgangsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie, Durchgängigkeit, Wasserhaushalt

Morphologie*	Parameter	Ausprägung		
	Kreuzungsbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit		
	Rückstau	kein bis mäßig		
	Ausleitungsstrecke	keine Ausleitung mit Barrierewirkung		
	Sohlsubstrat	Dominanz von Steinen, Schottern oder Kiesen		
	Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt		
	Sohlbelastungen	keine Verockerung**, keine erhebliche Kolmatierung; ansonsten max. Belastungen, die eine Durchwanderbarkeit für typspezifische Arten höchstens gering beeinträchtigen		
M	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	keine erhebliche Kolmatierung		
	Totholzanteil	sehr gering 1-2 %		
	Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten		
	Uferbelastungen	kein Schwall und Sunk, ansonsten keine Anforderungen		
	Uferstreifen	mindestens 2-5 m breiter Uferstreifen		
۱- ceit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden		
Durch- ingigke	laterale Passierbarkeit	keine Anforderung		
Durch- gängigkeit	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden		
	Wasserentnahmen			
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten		
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken		
Ħ	Wassereinleitungen			
Wasserhaushalt	Einleitung in Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung		
erh	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer			
Wass	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens		
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten		
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen**	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen		

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle

^{**} nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten